



Manômetros Digitais

ITMDP 15/100

www.instrutemp.com.br

MANÔMETRO DIGITAL ITMDP

MODELOS:

ITMDP-15

ITMDP-100

Parabéns por adquirir este Manômetro. É um aparelho portátil, com dispositivo de medição de pressão.

O manômetro é ideal para medição de níveis de pressão, equipamentos médicos, periféricos, controles pneumáticos.

INTRODUÇÃO

✓ O aparelho mostrará todos as informações no display quando ligado pela primeira vez por aproximadamente 3 segundos. Embora apareça dados como DATALOGGER, Y/M/D, REL, AVG, estes dados não são válidos para medição. O aparelho com funções de datalogger refere-se aos modelos 8205D/8215D/8230D/82100D. Caso queira adquirir aparelhos com esta função entre em contato com seu fornecedor.

✓ O display LCD é dividido em duas seções: Maior (primária) na parte de cima do display e uma Menor no canto inferior direito (hora relativa). Os 2 displays são atualizados a todo instante com as medições de pressão.

✓ Este aparelho mede a pressão em psi referente a pressão do ambiente e a pressão diferencial – medição da diferença de tuas pressões.

✓ 11 unidades de pressão são selecionáveis: bar, mmHg, ozin2, kgcm2, psi, inH2O, kPa, ftH2O, inHg, cmH2O, mbar.

✓ 4 modelos de Manômetro para sua escolha:

| | |
|-------------------|--------------------|
| Faixa de pressão: | 0~± 5psi (#8205) |
| | 0~±15psi (#8215) |
| | 0~±30psi (#8230) |
| | 0~±100psi (#82100) |

✓ Cheque se o tubo não apresenta danos ou vazamentos antes de usar.


CONVERSÃO E RESOLUÇÃO

| PSI | | 5 | 15 | 30 | 100 |
|----------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Resolution | Resolution | Resolution | Resolution |
| psi | 1.000000 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| inch of H2O | 27.68517 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 2 |
| bar | 0.068948 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| mbar | 68.948253 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
| mm of Hg | 51.712016 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |
| oz/inch ² | 16.000844 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 1 |
| kg/cm ² | 0.07039 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 |
| kPa | 6.894859 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| ft of H2O | 2.306719 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.2 |
| cm of H2O | 70.309000 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |

PLANILHA DE CONVERSÃO RÁPIDA ±

| model \ unit | PSI | inH ₂ O | mbar | kg/cm ² |
|--------------|-----|--------------------|------|--------------------|
| AZ8205 | 5 | 138 | 345 | 0.35 |
| AZ8215 | 15 | 415 | 1034 | 1.05 |
| AZ8230 | 30 | 830 | 2068 | 2.10 |
| AZ82100 | 10 | 2768 | 6895 | 7.03 |

CONTROLES E INDICADORES

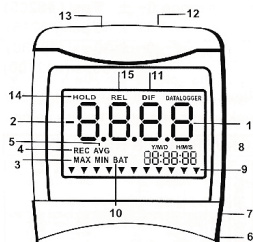

1. Display principal – valores de pressão.

 
2. "-" pressão negativa

3. MAX MIN – pressão máxima e mínima encontrada

4. REC - inicia modo de gravação e mostra os valores Max e Min de pressão encontrados.

5. AVG – Média valores gravados (Não disponível)



- 6.DC – utilização energia da tomada
- 7.RS232 – porta para interface com PC
- 8.H/M/S – hora/minuto/segundo
- 9.▼ – indicador de unidade de pressão
- 10.BAT – indicador de bateria fraca
- 11.DIF – Modo de pressão diferencial
- 12."+" – mangueira plug de pressão positiva
- 13."-" – mangueira plug de pressão negativa
- 14.HOLD – congela leitura no display
- 15.REL – Estabiliza zero relativo para informação de leitura primária (Não disponível)



Nota: Há dois conectores de metal 5mm e 9.25mm para diferentes propósitos de aplicação. Certifique-se qual utilizar antes de adquirir um.

AUTO DESLIGAMENT (FUNÇÃO SLEEP)

Este aparelho desligará automaticamente após 20 minutos de sua ligação.

Para gravações ou operações de períodos superiores a 20 minutos, você poderá desativar a função sleep pressionando  e  simultaneamente antes de ligar o aparelho.


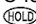
O ícone "n" aparecerá no meio do display e você poderá soltar o botão  (ver figura A). A função sleep estará desativada até o aparelho ser desligado.

 Fig. A →



MODO DE OPÇÕES

Altere e apague dados através do modo de opções.

O aparelho utilizará como referência para este modo a sua última utilização.

Abaixo seguem instruções para configuração manual das opções:



Liga/Desliga o instrumento



Pressione para ativar o relógio relativo no canto inferior direito do display. O ícone **REC** aparecerá no meio do display (figura B), os outros botões de funções estarão inativos, exceto **POWER**, **Unidade** e **Luz de Fundo**. Pressione REC novamente e alterne a unidade em **MAX** (figura C) e **MIN** (figura D) e retorne a pressão corrente; o modo de gravado aparecerá no display. Pressione e segure **REC** por 3 segundos para sair do modo de gravação e retornar ao modo normal.

Fig. B →

 
 


Fig. C →

 


Fig. D →



Pressione este botão para congelar o valor de leitura no display (figura E).

Fig. E →





Pressione DIF, este ícone aparecerá na parte de cima do display e indicará o zero relativo - apenas a soma das alterações de pressão serão indicadas. Pressione o botão novamente e o aparelho retornará para o modo normal de pressão diferencial (figura F).

Fig. F →



Pressão diferencial

é a medição da diferença entre duas pressões. Use o sensor de pressão diferencial conectando uma ponta no ambiente e a segunda ponta no seu sistema.



Pressione para selecionar as unidades: **bar, mmHg, ozin², kgcm², psi, inH2O, kPa, ftH2O, inHg, cmH2O, mbar**, indicadas na parte inferior do display (figuras G e H).

Fig. G →


 



Fig. H →

 

Pressione este botão  para ativar a luz de fundo. Após 30 segundos a luz apagará automaticamente. Ou pressione este botão para diminuir valor quando a calibração estiver sendo feita.

MANUTENÇÃO

- ✓ Este aparelho foi calibrado antes de ser vendido
- ✓ Para manter a precisão do aparelho recomendamos calibrá-lo após algum tempo de uso
- ✓ Enquanto bem conservado, este aparelho manterá a sua precisão, para assegurar que o aparelho desenvolva sua performance máxima, envie o aparelho para calibração ao menos uma vez por ano.
- ✓ Recomendamos sempre ajustar para zero antes de iniciar a medição. Veja como fazer este ajuste posteriormente neste manual.

LIMPEZA

Utilize um pano úmido e detergente neutro para limpar o equipamento. Não utilize produtos químicos e abrasivos pois podem causar danos e reações químicas no aparelho.

MODO DE CALIBRAÇÃO

O modo de calibração é aplicável somente para os padrões de calibrador para manômetro ou equipamento de calibração qualificado para calibração anual.

1. Primeiramente, ajuste manualmente o aparelho para zero (sem pressão aplicada ao conector), veja a seção de ajuste do modo zero.

 
2. Desligue o aparelho.

3. Pressione os botões **REC** e **Ⓢ** simultaneamente. O ícone **"CA"** aparecerá no display (figura I) e o aparelho entrará no modo de calibração, certifique-se de que a unidade de pressão está ajustada com a seta para baixo na posição psi para iniciar a calibração da pressão positiva.




4. O aparelho está ajustado para 80 psi. a faixa de pressão ajustável é de 78.0 a 82.0 psi. caso a faixa de pressão não seja 80psi, pressione a tecla **REL** para aumentar ou a tecla **Ⓢ** para diminuir os valores até ajustar conforme desejado.


5. Salve o ponto de calibração pressionando a tecla **REC**. O ícone **"SA"** e um pequeno **"CA"** aparecerão no display (figura J) em 2 segundos o aparelho irá para a pressão negativa, o próximo modo de calibração.



 6. Siga os mesmos procedimentos do passo 4 para a pressão negativa pressionando o botão **UNIT**, o display mostrará o valor -80.0 e um pequeno **"CA"** (figura K) ajuste o valor de calibração conforme necessário.



 7. Salve a calibração pressionando o botão **REC**, os ícones **"SA"** e **"CA"** aparecerão em 2 segundos e então **"End"** e **"CA"** aparecerão em 2 segundos e o aparelho retornará para o modo normal (figura L)



Caso não consiga salvar a calibração pressionando a tecla **REC** e o ícone **"SA"** não apareça, verifique:

- A pressão de calibração encontrada está entre 75.0 e 85.0
- Os valores de pressão positiva e negativa foram inseridos corretamente

Caso deseje pular a calibração positiva (+), quando entrar no modo de calibração pressione **UNIT** para pular direto para o modo de calibração negativa (-).



A calibração acima é um exemplo para o modelo 82100, faixa de pressão ajustada para 0 + 100 psi (pressão positiv), ou 0 a -100psi (pressão negativa).

REFERÊNCIA PONTO DE CALIBRAÇÃO





| Modelo | faixa psi | ponto calibração ± | recomendado ± |
|---------|-----------|--------------------|---------------|
| AZ8205 | 0~±5 | 4.000 | 3.900~4.100 |
| AZ8215 | 0~±15 | 12.00 | 11.70~12.30 |
| AZ8230 | 0~±30 | 24.00 | 23.40~24.6 |
| AZ82100 | 0~±100 | 80.00 | 78.00~82.00 |

AJUSTE MANUAL ZERO

  Quando ajustar o display para zero (sem pressão aplicada ao conector) pressione o botão **HOLD** por 2 segundos, o display mostrará **"0.0.0.0"** da direita para esquerda (figura M) e então desaparecerá cada 0 da esquerda para a direita, e o display retornará para o modo normal (figura N).



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
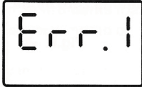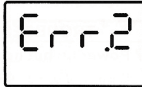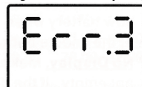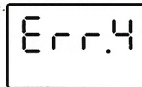
| | |
|------------------------------------|--|
| Aparelho ligado e display apagado: | verifique o estado e polaridade das baterias, substitua as baterias por novas ou utilize o adaptador AC |
| Indicador BAT | substitua imediatamente as baterias por novas. |
| Display apagado: | certifique-se que as baterias estejam carregadas, caso o display apague repentinamente verifique se a função sleep está ativa. Desabilite a função sleep caso for utilizar o aparelho por um longo período de tempo. Ou cheque se o tubo está conectado corretamente ao aparelho. |
| Err.1: | referente valor de pressão excedido em relação a faixa máxima (figura O). altere o sensor caso contrário ele pode ser danificado. Fig. O →  |
| Err.2: | referente valor de pressão abaixo da faixa mínima de medição (figura P), recomendável trocar o sensor. Fig. P →  |
| Err.3: | referente função DIF , o valor de pressão diferencial é maior que o espaço do display (figura Q). Z Fig. Q →  |
| Err.4: | Quando ajustar o zero, certifique-se de que tenha desconectado os tubos e que nenhuma pressão está aplicada ao conector. Caso apareça Err.4 no display, significa que há algum dano no sensor ou aparelho (figura R). Leve o aparelho para a assistência técnica para reparos. <i>OBS: Err.4 também aparecerá caso o tubo esteja conectado ao aparelho durante o ajuste do modo zero.</i> Fig. R →  |

| | |
|---------------|---|
| E10L ou E2UL: | quando ver este erro durante a operação do software significa que a pressão encontrada está abaixo ou acima da faixa do aparelho. |
|---------------|---|

TROCANDO A BATERIA

Substitua a bateria de 9V quando:

- ✓ O ícone BAT aparecer no display
- ✓ O aparelho não ligar
- ✓ Utilizar a luz de fundo ativar o aparecimento do ícone BAT

Mesmo se tenha trocado recentemente a bateria, verifique a sua carga caso não obtenha resposta do aparelho.

Para trocar a bateria:

1. Remova os tubos do aparelho
2. Repouse o aparelho com o display virado para baixo numa superfície limpa
3. Remova a bateria desparafusando o compartimento e observe a polaridade correta antes de inserir a bateria nova



Retire a bateria do aparelho caso não pretenda utilizá-lo por um longo período.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

- ✓ Temperatura operação: 0 ~ 50°C (32°F a 122°F)
- ✓ Temperatura de armazenagem: -20 ~ 60°C
- ✓ Umidade: máximo de 80%RH
- ✓ Alimentação: bateria 9V
- ✓ Pressão máxima excedida pode ser causada por danos no sensor.

| Modelo | Pressão máxima |
|---------------|-----------------------|
| AZ8205 | 20 psi |
| AZ8215 | 30 psi |
| AZ8230 | 60 psi |
| AZ82100 | 150 psi |

ESPECIFICAÇÕES

15psi

| | |
|---|---|
| <i>Display:</i> | LCD, cristal líquido com iluminação |
| <i>Escala:</i> | 0 a 15psi ($\pm 0,3\%$ do fundo de escala) |
| <i>Unidades de medida, conversão e resolução:</i> | psi (1,000000/0,01), inH ₂ O (27,680517/0,3), bar (0,068948/0,001), mbar (68,948253/1), mmHg (51,712016/0,5), ozin ² (16,000844/0,2), kgcm ² (0,070309/0,001), kPa (6,894859/0,1), ftH ₂ O (2,306719/0,02), cmH ₂ O (70,309000/1) |
| <i>Taxa de amostragem:</i> | 2 vezes por segundo |
| <i>Temperatura de operação:</i> | 0°C a 50°C |
| <i>Umidade de operação:</i> | <80%UR sem condensação |
| <i>Alimentação:</i> | Bateria de 9V ou Adaptador 9V DC (não incluso) |
| <i>Tamanho:</i> | 182 x 72 x 30mm |
| <i>Peso:</i> | 220g |
| <i>Fornecido com:</i> | Manual de instruções, duas mangueiras de 6 x 4 x 50mm e uma maleta plástica para transporte |

100psi

| | |
|---|---|
| <i>Display:</i> | LCD, cristal líquido com iluminação |
| <i>Escala:</i> | 0 a 100psi ($\pm 0,3\%$ do fundo de escala) |
| <i>Unidades de medida, conversão e resolução:</i> | psi (1,000000/0,01), inH ₂ O (27,680517/0,3), bar (0,068948/0,001), mbar (68,948253/1), mmHg (51,712016/0,5), ozin ² (16,000844/0,2), kgcm ² (0,070309/0,001), kPa (6,894859/0,1), ftH ₂ O (2,306719/0,02), cmH ₂ O (70,309000/1) |
| <i>Taxa de amostragem:</i> | 2 vezes por segundo |
| <i>Temperatura de operação:</i> | 0°C a 50°C |
| <i>Umidade de operação:</i> | <80%UR sem condensação |
| <i>Alimentação:</i> | Bateria de 9V ou Adaptador 9V DC (não incluso) |
| <i>Tamanho:</i> | 182 x 72 x 30mm |
| <i>Peso:</i> | 220g |
| <i>Fornecido com:</i> | Manual de instruções, duas mangueiras de 6 x 4 x 50mm e uma maleta plástica para transporte |

Medidores de pressão não são aplicáveis para medições de pressão absoluta.

Os medidores estão ajustados para dois conectores de 4.8mm. Antes de conectar o aparelho nas fontes de pressão verifique cuidadosamente todas as especificações.

ITENS INCLUSOS

- ✓ 01 medidor
- ✓ 01 bateria 9V
- ✓ Manual de instruções
- ✓ Estojo
- ✓ Mangueiras para conexão 4mm(ID)x6mm(OD)x1000mm comprimento

ACESSÓRIOS OPCIONAIS


- ✓ Cabo RS232 e software
- ✓ Adaptador DC

SAÍDA RS232

Este aparelho pode ser conectado ao PC para capturar leituras em tempo real, visualizar e gravar leituras em tempo real, salvar e criar arquivos para análise posterior, estatísticas, e uma série de funções para sua conveniência.

Procedimentos de conexão:

1. Conecte o cabo opcional RS232 na tomada DC ao lado direito do aparelho
2. Conecte a outra parte do cabo na porta de seu PC
3. Inicie o software inserindo o CD-ROM em seu PC
4. Quando estiver instalando o software, siga atentamente os passos que aparecerão durante a instalação.

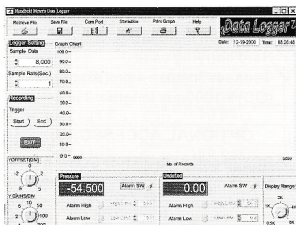

Termos de Garantia

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 meses após a data da compra.

Exclui-se da garantia:

1. Uso incorreto, contrariando as instruções.
2. Aparelho violado por técnicos não autorizados.
3. Quedas e exposição a locais inadequados.

Recomendamos que a bateria seja retirada do instrumento após o uso.

Ao enviar o equipamento para a assistência técnica favor atentar-se a:

- I. No caso de empresa, deverá ser enviada uma nota fiscal de simples remessa ou de remessa para conserto.
- II. No caso de pessoa física, deverá ser enviada uma carta informando que o aparelho foi enviado para a assistência e os possíveis problemas.

Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha em mãos o número da nota fiscal de compra e número de série do equipamento.

Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos, correm por conta do comprador.



INSTRUTEMP - Instrumentos de Medição

Rua Fernandes Vieira, 156 - Belenzinho - 03059-023 - São Paulo, SP - Brasil

Tel: (55 11) 3488-0200 | Fax: (55 11) 3488-0208

vendas@instrutemp.com.br | www.instrutemp.com.br